


## Drilling Instructions (if required)

Instrucciones para taladrar (si es necesario)  
Instructions de perçage (si nécessaire)

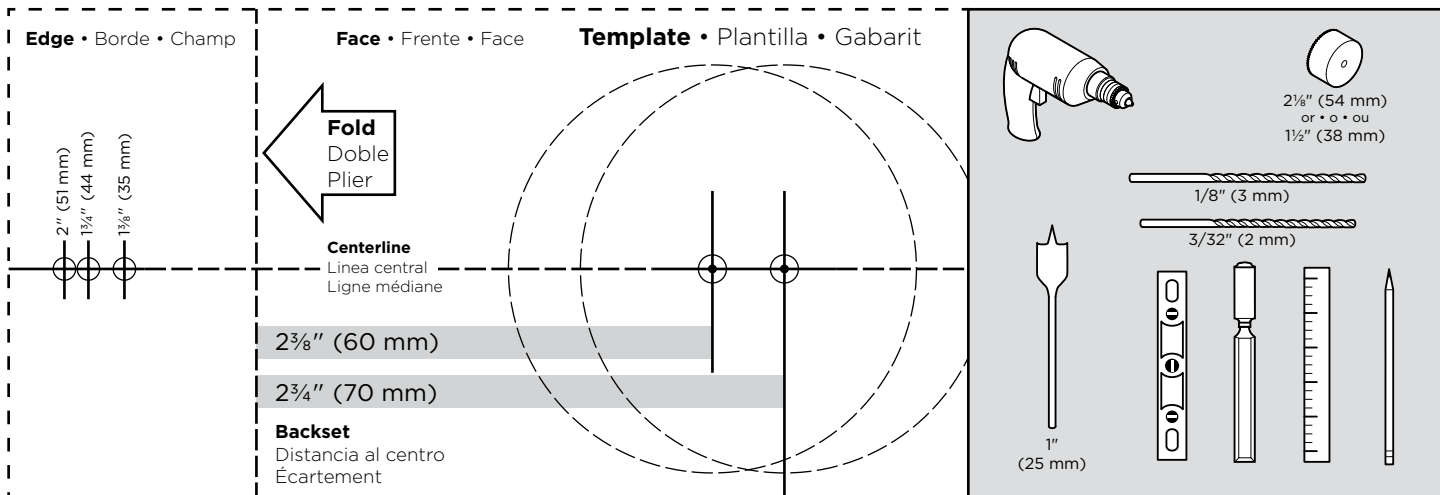

**1**

**Place the template on the EXTERIOR side of door. Fold template along fold line and place fold line along the edge of door with the centerline approximately 5-1/2" (140mm) above centerline of knob or lever centerline.**

Coloque la plantilla en el lado exterior de la puerta. Doble la plantilla a lo largo del doblez y coloque el doblez a lo largo del borde de la puerta con la línea central aproximadamente 5-1/2" (140 mm) por encima de la línea central del pomo o de la palanca.

Placer le gabarit sur l'extérieur de la porte. Plier le gabarit le long de la ligne de pliage et placer la ligne de pliage le long du bord de la porte, avec l'axe à environ 140 mm (5-1/2") au-dessus de la ligne de centrage de la poignée.

**7**

**Mark holes**  
Marque los orificios  
Marquer les trous

1/2" 13 mm deep profundidad profundeur

3/32" 2 mm

**2**

**Mark hole A. Select desired backset before marking hole.**

Marque el orificio A. Seleccione la distancia al centro deseada antes de marcar el orificio.

Marquez le trou A. Sélectionnez l'écartement désirée avant de marquer le trou.

**Mark hole B. Select door thickness before marking hole.**

Marque el orificio B. Seleccione grosor de la puerta antes de marcar el orificio.

Marquez le trou B. Sélectionnez l'épaisseur de la porte avant de marquer le trou.

**8**

**Locate center of strike hole by measuring back from door stop, 1/2 the thickness of door.**

Marque el centro del orificio de la placa midiendo hacia atrás desde el tope de la puerta, la mitad del espesor de la puerta.

Trouver le centre du trou de la gâche en mesurant à partir de l'arrêt de porte à la moitié de l'épaisseur de la porte.

**3**

**Through door**  
A través de la puerta  
À travers la porte

1/8" 3 mm

2" (51 mm) deep profundidad profundeur

**9**

**1" (25 mm) deep profundidad profundeur**

**Chisel**  
Cincelar  
Ciseler

**4**

**Drill from one side until the point of drill just breaks through, then complete hole from the other side to prevent splintering.**

Taladre de un lado hasta que la punta de la brocasalga al otro lado, luego complete el orificio del otro lado para prevenir astillas.

Perçer à partir d'un côté jusqu'à ce que les dents de la scie apparaissent de l'autre côté, puis finir à partir de l'autre côté afin d'éviter de produire les éclats de bois.

**10**

**1" (25 mm) deep profundidad profundeur**

**Chisel**  
Cincelar  
Ciseler

**5**

2 1/8" 54 mm or 1 1/2" 38 mm

1" 25 mm

2" 51 mm deep profundidad profundeur

3 15/16" 97 mm deep profundidad profundeur

**11**

**Mark holes**  
Marque los orificios  
Marquer les trous

x2

x4

**6**

**Chisel**  
Cincelar  
Ciseler

**12**

3/32" 2 mm

1/2" 13 mm deep profundidad profundeur

3" 76 mm deep profundidad profundeur

1/8" 3 mm

3/32" 2 mm

1/2" 13 mm deep profundidad profundeur

For assistance or warranty information:

**Kwikset product**  
1-800-327-5625, USA & CANADA  
or visit [www.kwikset.com](http://www.kwikset.com)

**Weiser product**  
USA: 1-800-327-5625  
CANADA: 1-800-501-9471  
or visit [www.weiserlock.com](http://www.weiserlock.com)

Si desea ayuda o información sobre la garantía:

**Producto de Kwikset**  
1-800-327-5625, USA & CANADA  
o visite [www.kwikset.com](http://www.kwikset.com)

**Producto de Weiser**  
USA: 1-800-327-5625  
CANADA: 1-800-501-9471  
o visite [www.weiserlock.com](http://www.weiserlock.com)

Pour de l'aide ou des informations sur la garantie:

**Produit Kwikset**  
1-800-327-5625, USA & CANADA  
ou visiter [www.kwikset.com](http://www.kwikset.com)

**Produit Weiser**  
USA: 1-800-327-5625  
CANADA: 1-800-501-9471  
ou visiter [www.weiserlock.com](http://www.weiserlock.com)